دليل مستلزمات الطباعة

عند عرض رسالة تشير إلى انخفاض مستوى مسحوق الحبر في الخرطوشة، يجب أن تقوم بشراء خرطوشة مسحوق حبر جديدة.

قد يمكنك طباعة عدد محدود من الصفحات عند ظهور الرسالة لأول مرة، ولكن من الأفضل توفير خرطوشة جديدة عندما تتفد الخرطوشة الحالية.


ملاحظة: قم برج خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة برفق قبل تركيبها بالطابعة لزيادة إنتاجيتها.

يعرض الجدول التالي أرقام الأجزاء وذلك لاستخدامها عند طلب شراء عناصر مستلزمات الطباعة.

طلب شراء خراطيش مسحوق الحبر

عند ظهور الرسالة Cartridge low 88 (انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة) أو عندما تصبح الطباعة باهتة، يكون بإمكانك زيادة العمر الافتراضي لخرطوشة مسحوق الحبر:

- قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحبر.
- 2 قم برج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

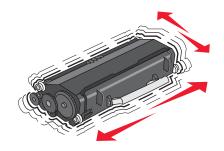

3 قم بإعادة إدخال الخرطوشة وتابع الطباعة.

ملاحظة: كرر هذا الإجراء عدة مرات إلى أن تظل النُسخ المطبوعة باهتة، ثم استبدل الخرطوشة.

خراطيش مسحوق الحبر الموصى بها وأرقام الأجزاء الخاصة بها

اسم الجزء	الخرطوشة الخاصة ببرنامج الإرجاع من Lexmark	الخرطوشة العادية		
بالنسبة للولايات المتحدة وكندا				
خرطوشة مسحوق الحبر	E260A11A	E260A21A		
خرطوشة مسحوق الحبر عالية الإنتاجية	E360H11A	E360H21A		
خرطوشة مسحوق الحبر فائقة الإنتاجية	E462U11A	E462U21G		
بالنسبة لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا				
خرطوشة مسحوق الحبر	E260A11E	E260A21E		
خرطوشة مسحوق الحبر عالية الإنتاجية	E360H11E	E360H21E		
خرطوشة مسحوق الحبر فائقة الإنتاجية	E462U11E	E462U21G		
بالنسبة للمناطق الآسيوية المطلة على المحيط الهادي، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا				
خرطوشة مسحوق الحبر	E260A11P	E260A21P		
خرطوشة مسحوق الحبر عالية الإنتاجية	E360H11P	E360H21P		
خرطوشة مسحوق الحبر فائقة الإنتاجية	E462U11P	E462U21G		
بالنسبة لأمريكا اللاتينية				
خرطوشة مسحوق الحبر	E260A11L	E260A21L		

الخرطوشة العادية	الخرطوشة الخاصة ببرنامج الإرجاع من Lexmark	اسم الجزء
E360H21L	E360H11L	خرطوشة مسحوق الحبر عالية الإنتاجية
E462U21G	E462U11L	خرطوشة مسحوق الحبر فائقة الإنتاجية

طلب شراء مجموعة الموصل الضوئى

وفقًا لطراز الطابعة التي تستخدمها، تقوم الطابعة بإصدار رسالة أو تسلسل إضاءة للمصابيح لتعريفك بقرب انتهاء العمر الافتراضي لمجموعة الموصل الضوئي. في هذه الحالة، قم بطلب شراء مجموعة الموصل الضوئي عن طريق طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال.

رقم الجزء	اسم الجزء
E260X22G	مجموعة الموصل الضوئي

طلب شراء مجموعة صيانة

تظهر الرسالة Routine maintenance needed 80 (يلزم إجراء الصياتة الدورية) على الشاشة بعد طباعة 120000 صفحة وذلك لإعلامك بوقت استبدال عناصر الطباعة التي بحاجة إلى الصيانة. قم بشراء مجموعة صيانة عند ظهور هذه الرسالة لأول مرة. تحتوي مجموعة الصيانة على كافة العناصر اللازمة لاستبدال وحدة الصهر وأسطوانة النقل.

ملاحظات:

- قد لا تتوفر مجموعة الصيانة في كل المواقع الجغرافية.
- قد يتطلب استخدام أنواع معينة من الورق أو الوسائط الخاصة استبدال مجموعة الصيانة بصورة أكثر تكرارًا.

انظر الجدول التالى للتعرف على رقم أجزاء مجموعة الصيانة للطابعة:

رقم الجزء	اسم الجزء	
3013223 (100 فولت)*	مجموعة الصيانة	
3013221 (115 فولت)		
3013222 (230 فولت)		
* مصمم فقط للاستخدام في اليابان		